

КРУШЕНИЕ ИМПЕРАТОРСКАГО ПОЕЗДА

17 октября 1888 г. на 277 верстѣ Курско-харьково-азовской
желѣзной дороги.

(Съ чертежами на листахъ XXXV и XXXVI).

Г. Министръ путей сообщенія разрешилъ напечатать въ Журналѣ Министерства путей сообщенія извлеченіе изъ слѣдственного дѣла о крушении Императорскаго поѣзда 17 октября 1888 года, содержащее отзывъ экспертовъ о причинахъ крушения.

Для освѣженія въ памяти читателей фактическихъ подробностей этого чрезвычайного и прискорбнѣйшаго событія, означенованнаго вмѣстѣ съ тѣмъ чудеснымъ спасеніемъ Государя Императора и Августѣйшаго семейства, предполагаемъ здѣсь описание состоянія, въ которомъ найдены были поѣздъ и путь послѣ крушения. Описаніе это вполнѣ согласно съ данными слѣдственного производства.

Кромѣ того при семъ прилагаются два чертежа, изображающіе въ точности состояніе, до и послѣ катастрофы, пути и вагоновъ потерпѣвшаго крушениіе поѣзда чрезвычайной важности.

Въ понедѣльникъ, 17-го числа октября мѣсяца 1888 года, Императорскій поѣздъ, въ которомъ изволили слѣдовать Ихъ Величества, Государь Императоръ и Государыня Императрица въ сопровожденіи Августѣйшей Семьи Своей, отправившись со станціи Лозовой, куда поѣздъ сей прибылъ по Лозово-севастопольской желѣзной дорогѣ въ 10 ч. 10 м. утра и откуда отбылъ на Курско-харьково-азовскую дорогу въ 10 час. 15 мин., т. е. съ опозданіемъ противъ расписанія на 1 час. 05 мин., и направляясь на ст. Харьковъ, потерпѣлъ, внезапно, въ 12 ч. 14 м., крушеніе въ предѣлахъ

4 дистанціи, между станціями Тарановка и Борки, на 277-й верстѣ Курско-харьково-азовской желѣзной дороги.

Крушеніе Императорскаго поѣзда произошло на насыпи 277-й версты, считая отъ Курска, между разъѣздомъ № 9-й и ст. Борки. Передній паровозъ, послѣ крушенія поѣзда, оказался стоящимъ не доходя 94 саж. до верстового столба 276-й версты, т. е. пройдя по насыпи отъ южнаго нуля 187 сажень, при общей длини насыпи въ 338 сажень. Высота насыпи у мѣста остановки передняго паровоза—3,80 саж., а въ концѣ послѣдняго, сошедшаго съ рельсовъ вагона Наслѣдника Цесаревича, т. е. на разстояніи 44 сажень отъ передняго паровоза, высота насыпи достигаетъ 5,17 саж. Путь на мѣстѣ схода лежитъ на предѣльномъ уклонѣ, протяженіемъ 478 саж. Въ концѣ этого уклона, не доходя нѣсколько до площадки, стоялъ первый паровозъ: затѣмъ, по направленію движения поѣзда, слѣдуетъ площадка, послѣ чего путь идетъ на общий, по всему протяженію, 0,008 подъемъ. Полотно дороги, какъ и по всему протяженію ея, сдѣлано здѣсь на два пути, а вѣрхнее строеніе до 1886 года было устроено только для одного пути и лежало по срединѣ полотна. Въ 1886 году, вслѣдствіе значительного возросшаго грузового по дорогѣ движения и за оказавшеюся необходимостью усилить провозоспособность дороги, между станціями Харьковъ и Лозовая, путь этотъ былъ сдвинутъ въ правую сторону, считая отъ Курска, а на лѣвой половинѣ полотна уложенъ новый путь, согласно разрѣшенія Министра путей сообщенія отъ 3 мая 1886 года за № 3929. Первый, т. е. правый путь носить название Курскаго, а лѣвый — Ростовскаго. По этому новому пути и слѣдовалъ Императорскій поѣздъ.

Полотно въ этомъ мѣстѣ пересѣкаетъ пологую балку у самаго ея начала, такъ что бассейнъ этой балки, отъ начала ея до пересѣченія насыпью, составляетъ площадь не болѣе $\frac{3}{4}$ квадратной версты.— Вся скопляющаяся вода съ этого небольшаго бассейна помѣщается въ резервѣ, вынутомъ при устройствѣ насыпи образуя передъ насыпью, въ дождливое время, застой воды, горизонтъ которой рѣдко подымается выше уровня подошвы насыпи; съ другой стороны насыпи, балка имѣеть пологій уклонъ отъ полотна дороги.— Въ предѣлахъ отчужденія съ этой стороны вырытъ резервъ, такой же, какъ и съ лѣвой стороны.

Послѣ крушенія всѣ шпалы, на всемъ протяженіи отъ первого паровоза и почти до половины вагона Наслѣдника Цесаревича,—перерѣзаны, а подъ частью вагоновъ разбиты въ щепу.

Сзади вагона Наслѣдника Цесаревича, подъ пятью свитскими вагонами, путь, по направлению слѣдованія поѣзда, поврежденъ съ отжатiemъ костылей, но настолько незначительно, что свитские вагоны, при обратномъ отправленіи въ Лозовую послѣдовали по сему пути безъ исправленія его. Рельсы подъ поѣздомъ сбиты и выгнуты со многими загибами, но всѣ оказались цѣлыми.

Весь Императорскій поѣздъ состоялъ изъ 15 вагоновъ при двухъ паровозахъ въ слѣдующемъ порядкѣ: первый паровозъ товарный Зигля Т. 164, второй пассажирскій Струве П. 41, затѣмъ багажный вагонъ (съ аппаратами электрическаго освѣщенія), вагонъ—мастерская, вагонъ Министра путей сообщенія, два кухонныхъ вагона, вагонъ — для людей, вагонъ — столовая, вагонъ Великокняжескій, вагонъ Ихъ Императорскихъ Величествъ, вагонъ Наслѣдника Цесаревича и 5 вагоновъ для свиты. Длина всего поѣзда съ паровозами составляла 141,86 саж.

Всѣ поѣзда безъ паровозовъ равенъ около 28.000 пудовъ и всѣ двѣхъ паровозовъ съ тендерами, нагруженными углемъ и водой около 6.000 пудовъ. Скорость движенія, на перегонѣ между ст. Тарановка и Борки, назначена была, по расписанію, 37 верстъ въ часъ. Послѣ крушенія, положеніе этого поѣзда было слѣдующее: паровозы стояли нѣсколько наклонившись влѣво (къ Курскому пути), при чёмъ первый паровозъ лѣвыми, по направлению движенія,—колесами стоялъ на перерѣзанныхъ шпалахъ внутри рельсовой колеи, а правыми колесами — надъ правымъ рельсомъ пути, при чёмъ правое колесо передняго ската ребордой перешло наружу рельсовой колеи. Тендеръ сего паровоза не былъ нажатъ буферами на паровозъ. Второй паровозъ былъ въ такомъ же почти положеніи какъ и первый, за исключеніемъ того, что рельсы изъ подъ правыхъ колесъ были вырваны и образовали около паровоза выпуклую въ правую сторону, по направлению движенія, кривую на протяженіи отъ тендера первого паровоза до багажнаго вагона, причемъ стрѣла этой кривой выходила за бровку полотна. Задняя часть кузова багажнаго вагона оторвана, а остальная часть, сдвинутая съ пути, упиралась въ тендеръ втораго паровоза. Вагонъ — мастерская сдвинутъ въ лѣвую сторону, считая отъ Курска, при чёмъ задняя часть его совершенно разбита. Слѣдующій затѣмъ кузовъ вагона Министра путей сообщенія разбитъ совершенно, причемъ часть крыши его лежала подъ откосомъ насыпи, а тележки, на ко-

торыхъ былъ этотъ вагонъ, оказались подъ вагономъ Ихъ Величествъ. Вагонъ для прислуги разбитъ совершенно. Въ одномъ изъ кухонныхъ вагоновъ, оставшемся на насыпи, но ставшимъ почти неперегъ ея, разбиты оба конца вагона и сбиты колеса; другой кузовъ вагона — кухни лежалъ внизу насыпи по правую сторону, считая отъ Курска; кузовъ вагона — столовой разбитъ, при чемъ крыша его съ частью стѣнки заѣпилась однимъ концомъ за вагонъ кухонный съ буфетомъ, а другой конецъ откинутъ въ лѣвую, по направленію хода поѣзда, сторону, а поль этого вагона, лежащей нѣсколько въ сторонѣ, надавленъ съ одной стороны вагономъ Ихъ Величествъ, а въ другомъ концѣ Великокняжескимъ вагономъ. Этотъ послѣдній, съ разбитыми концевыми частями, остался на насыпи, при чемъ часть его свѣшивалась надъ откосомъ. Вагонъ Ихъ Величествъ со сбитыми телѣжками стоялъ на кучѣ осей и телѣжекъ и кромѣ того подъ нимъ были два пола другихъ вагоновъ. Вагонъ Наслѣдника Цесаревича, упертый въ вагонъ Ихъ Величествъ, стоялъ однимъ переднимъ концомъ на сбитыхъ телѣжкахъ вагона Ихъ Величествъ, а задняя телѣжка этого вагона осталась цѣлая и на рельсахъ. Послѣдніе пять вагоновъ Свиты остались неповрежденными и были взяты при обратномъ слѣдованіи Ихъ Величествъ на станцію Лозовую.

Извлеченіе изъ подлинныхъ материаловъ слѣдственного производства, касающіхся осмотра поврежденного во время крушенія 17 октября 1888 г. поѣзда чрезвычайной важности, будетъ напечатаны въ слѣдующей книжкѣ журнала.

Извлечение изъ слѣдственного дѣла о крушениіи Императорскаго поѣзда 17 октября 1888 года.

Вопросы предложенные гг. экспертамъ, по дѣлу о крушениіи поѣзда чрезвычайной важности літ. А. 17 октября 1888 г.

I. Какія неправильности, неисправности и недостатки усматриваются изъ данныхъ дѣла въ подвижномъ составѣ Императорскаго поѣзда 17 октября 1888 года между Тарановкой и Борками?

- а) вообще?
- б) въ ходовыхъ частяхъ?
- в) въ системѣ или устройствѣ тормазовъ?

II. Какіе недостатки, неправильности и неисправности усматриваются изъ данныхъ дѣла въ пути слѣдованія Императорскаго поѣзда 17 октября 1888 года между Тарановкой и Борками въ состояніи и содержаніи пути?

III. Усматриваются ли изъ данныхъ дѣла, въ условіяхъ движения, состава и управленія Императорскимъ поѣздомъ 17 октября 1888 года между станціями Тарановка и Борки обстоятельства, могущія прямо и косвенно вліять на безопасность слѣдованія сего поѣзда?

IV. Въ какомъ мѣстѣ пути и какой части поѣзда началось крушеніе 17 октября 1888 года?

V. Въ чёмъ заключается причина крушениія?

VI. Отчего произошли столь разрушительные результаты крушениія?

Протоколъ №. 40.

1888 г. ноября 3/6 дня, Судебный Слѣдователь по важнѣйшимъ дѣламъ въ г. Харьковѣ, въ присутствіи Оберъ-прокурора Уголовнаго Кассаціоннаго Департамента Правительствующаго Сената А. Ф. Кони, Прокурора Харьковской Судебной Палаты И. П. Закревскаго, и и. д. Прокурора Харьковскаго Окружнаго суда Н. А. Дублянского, предлагалъ на разрѣшеніе гг. экспертовъ: В. Н. Спасовскаго, А. Р. Стабровскаго, П. И. Замятнина, Ф. И. Шмидта, А. А. Верховцева, А. Н. Пушечникова, С. Е. Коловратъ-Червинскаго, Г. А. Арнштейна, В. Ф. Карташева, Ф. И. Герца, П. И. Федорова, О. К. Миллера, А. И. Бородина, Н. П. Петрова и Н. Л. Щукина, занесенные въ протоколъ 3 ноября вопросы, причемъ вышенопоменованныя лица высказали нижеиздѣйщее:

А. По большинству голосовъ:

По первому вопросу: — какія неправильности, неисправности и недостатки усматриваются изъ данныхъ дѣла въ подвижномъ составѣ Императорскаго поѣзда 17 октября 1888 г. между Тарановкой и Борками вообще, въ ходовыхъ частяхъ и въ системѣ или устройствѣ тормазовъ — по мнѣнію гг. Спасовскаго, Стабровскаго, Коловратъ-Червинскаго, Карташева, Пушечникова, Герца, Федорова, Шмидта, Верховцева и Замятнина усматриваются слѣдующіе недостатки и неисправности, на сходѣ вліянія не имѣвшіе:

- а) недостаточно прочное прикрепленіе кузововъ вагоновъ къ телѣжкамъ;
- б) неисправность ходовой части передней телѣжки въ вагонѣ Министра путей сообщенія;
- в) кроме того замѣчена неисправность тормазнаго крана-манипулятора и тормаза вагона Наслѣдника.

По второму вопросу: — какіе недостатки, неправильности и неисправности усматриваются изъ данныхъ дѣла въ пути Императорскаго поѣзда 17 октября 1888 г. между Тарановкой и Борками въ состояніи и содержаніи пути — по мнѣнію тѣхъ же лицъ, а также гг. Арнштейна и Бородина:

1) Путь на насыпи 277 версты, на мѣстѣ крушенія, имѣть на протяженіи 150 сажень въ сторону Ростова уклоны, не соотвѣтствующіе утвержденной предварительной профилями, исполнительная

же профиль экспертамъ не была предъявлена. Отступленія эти однако же имѣютъ вліянія на безопасность слѣдованія поѣздовъ.

2) Шпалы сосновыя крупнослойныя, слабо-смолистыя, пролежавшія въ пути два года; замѣчаемыя на нѣкоторыхъ шпалахъ зашиванія слоя заболони на глубину до одного дюйма на боковыхъ поверхностяхъ, находившихся въ балластѣ, не уменьшали прочности дерева въ мѣстахъ забивки костылей, почему шпалы признаемъ удовлетворительными и, по ихъ состоянію, обеспечивающими безопасность движенія поѣздовъ въ предѣлахъ тѣхъ скоростей, которыхъ допускаются существующими правилами, въ зависимости отъ диаметра колесъ обращающихся на дорогѣ типовъ паровозовъ.

3) Во всѣхъ остальныхъ частяхъ пути, какъ-то: въ рельсахъ, скрѣпленіяхъ, балластѣ, укладкѣ и содержаніи пути, состояніи насыпи никакихъ недостатковъ или неисправности не усматривается.

По третьему вопросу: — усматриваются ли изъ данныхъ дѣла, въ условіяхъ движенія, состава и управлениія Императорскимъ поѣздомъ 17 октября 1888 г. между станціями Тарановкой и Борки обстоятельства, могущія прямо и косвенно вліять на безопасность слѣдованія сего поѣзда, — тѣ же лица, какъ и по предыдущему вопросу нашли, что условія движенія, состава и управлениія Императорскихъ поѣздовъ совершенно выходятъ изъ условій ежедневнаго движенія, всесторонне изученнаго, испытаннаго и усвоеннаго; уклоненія по всѣмъ направленіямъ сдѣланы въ сторону неизвѣстнаго, практикою недостаточно испытанныго: русскія дороги не привыкли возить поѣзда столь значительнаго состава съ такими сравнительно большими скоростями, какія назначаются для Императорскихъ поѣздовъ, не изучили условій движенія въ такихъ обстоятельствахъ, недостаточно знакомы съ условіями Ѣзды двойною тягою, при большихъ скоростяхъ въ особенности. Составъ Императорскаго поѣзда превышаетъ въ полтора раза и болѣе наибольшіе предѣлы, установленные для сихъ поѣздовъ § 8 Высочайше утвержденныхъ 10 октября 1878 г. правилъ о поѣздахъ, употребляемыхъ для проѣзда Высочайшихъ Особъ по желѣзнымъ дорогамъ, и вынуждается нѣкоторыя дороги съ болѣе трудною профилю возить такие поѣзда соединенными пассажирскими паровозомъ съ товарнымъ, не приспособленнымъ къ большимъ скоростямъ. Постановка тяжелыхъ вагоновъ посреди поѣзда — между болѣе легкими, отсутствіе сколько нибудь удовлетворительной сигнализациіи между вагонами и паровозами, отсутствіе единства въ распоряженіяхъ движениемъ поѣзда,

нарушение установленныхъ правилъ движенія лицами, коимъ ввѣренъ высшій надзоръ за составомъ Императорскаго поѣзда, несоответственное размѣщеніе въ поѣздѣ мѣстныхъ начальствующихъ лицъ, не имѣющихъ возможности провѣрять дѣйствія поѣздной прислуги и слѣдить за всѣмъ тѣмъ, что имѣеть отношеніе къ безопасности движения — ставитъ поѣздъ въ условія неблагопріятныя для безопасности движенія.

Дѣйствіе тормаза Вестингауза на столь длинныхъ поѣздахъ, при длинныхъ уклонахъ, встрѣчаемыхъ на русскихъ дорогахъ, не испытано и степень энергичности торможенія имъ, въ подобныхъ условіяхъ, не достаточно выяснена; находятся они въ условіяхъ, неблагопріятныхъ для наиболыпаго полезнаго ихъ дѣйствія, не всѣ вагоны снабжены тормазами, притомъ наиболѣе тяжелый лишень тормазовъ, нѣкоторые же вагоны временно выключаются изъ тормазной системы. Съ тормазами этими большинство русскихъ дорогъ недостаточно знакомо. Порученіе тормознаго крана на тендерѣ постороннему отъ паровозной прислуги лицу, затруднительность заблаговременной провѣрки частей тормознаго прибора на тендерѣ до прицѣпки паровоза къ поѣзду, невозможность полной провѣрки дѣйствія тормаза предъ отправленіемъ со станцій смѣны паровозовъ (за кратковременностью стоянокъ), незнакомство поѣздной прислуги съ мѣстомъ расположенія въ вагонахъ тормазныхъ крановъ — суть условія, неблагопріятныя для обеспеченія быстраго и правильнаго дѣйствія тормазовъ Вестингауза и въ обыденномъ движеніи недопускаемыя. Словомъ, несмотря на принимаемыя чрезвычайныя мѣры для безопаснаго и спокойнаго слѣдованія Императорскихъ поѣздовъ, движеніе ихъ производилось въ условіяхъ, не только не обеспечивающихъ безопасноти, но въ условіяхъ, кои никогда не были бы допущены ни для какого обыкновеннаго пассажирскаго поѣзда.

Переходя отъ общаго вопроса къ частному случаю, имѣвшему мѣсто между станціями Тарановкой и Борками, усматриваемъ слѣдующія обстоятельства, вліявшия на безопасноть движенія Императорскаго поѣзда:

а) *Въ условіяхъ движения:* Курско-харьково-азовская дорога не могла усвоить себѣ всѣхъ условій для правильнаго движенія къ предстоящему перегону столь тяжелаго поѣзда съ назначеною расписаніемъ скоростью, такъ какъ ей не приходится возить подобныхъ пассажирскихъ поѣздовъ двойною тягою съ такою скоростью, и потому веденіе этого поѣзда по уклону отъ Тарановки въ Борки могло быть не вполнѣ правильное.

б) *Въ составѣ поѣзда:* столь тяжелые вагоны, какъ вагоны лит. А. и С. поставленные въ серединѣ поѣзда, могли увеличить неправильность хода всего поѣзда по спуску изъ Тарановки къ Боркамъ и способствовать увеличенію неправильностей хода всего поѣзда, происходящихъ отъ вышеуказанныхъ причинъ, тѣмъ болѣе, что лица управляющія паровозами не имѣли возможности лично осматривать поѣздъ, который они везутъ, что при пассажирскихъ поѣздахъ обыкновенно машинистами дѣлается. Составъ паровозовъ, везшихъ Императорскій поѣздъ изъ Тарановки въ Борки, вызванный желаніемъ привезть всѣ мѣры, чтобы совладать съ предстоящею задачею вести столь тяжелый поѣздъ, также способствовалъ увеличенію неправильности хода поѣзда.

в) *Въ условіяхъ управленія Императорскимъ поѣздомъ:* между Тарановкою и Борками встрѣчаемъ слѣдующія условія, кои могли вліять на его безопасность:

- 1) Отсутствіе единства распоряженія поѣздомъ.
- 2) Трудность правильного управления поѣздомъ за незнаніемъ лицами управляющими паровозами условій состава поѣзда и за устраненіемъ ихъ отъ непосредственнаго управления тормазомъ.
- 3) Неисправность тормазнаго крана, которая лицамъ, управлявшимъ заднимъ паровозомъ, могла подать поводъ предполагать невозможность управления спускомъ поѣзда при помощи тормазовъ.
- 4) Нерѣшительность управления паровозомъ, происходившая отъ стремленія удовлетворить двумъ противоположнымъ задачамъ: удержанію предѣльной скорости не свыше 41 версты и удовлетворенію заявленнаго желанія сократить опозданіе хода поѣзда.

По четвертому вопросу: — въ какомъ мѣстѣ пути и въ какой части поѣзда началось крушеніе — тѣ же лица, какъ и по предыдущему вопросу, а также профессоръ Щукинъ нашли, что сходъ поѣзда начался между восьмымъ и одиннадцатымъ лѣвыми рельсами, считая первымъ рельсъ, находящійся подъ первымъ паровозомъ послѣ полной остановки его. Первымъ сошелъ первый паровозъ или тендеръ его.

По пятому вопросу: — въ чёмъ заключается причина крушения — эксперты: Верховцевъ, Карташевъ, Спасовскій, Коловратъ-Червинскій, Замятнинъ, Герцъ, Федоровъ, Бородинъ и Шмидтъ нашли, что причина крушения поѣзда заключается въ расщите пути, произведенномъ боковыми качаніями первого паровоза, развивавшимися до размѣровъ, опасныхъ для движения. Развитіе ихъ должно быть приписано значительной, расписаніемъ не вызываемой скорости, не

соответствующей типу паровоза, развившейся при спускѣ подъ уклонъ въ связи съ возможнымъ непринятіемъ особыхъ мѣръ, необходимыхъ для плавнаго и спокойнаго спуска поѣзда столь значительной тяжести, составленного изъ вагоновъ весьма различнаго вѣса (отъ 1.625 до 2.936 пудовъ) и размѣщенныхъ въ техническомъ отношеніи неправильно, знаніе каковыхъ мѣръ пріобрѣтается лишь навыкомъ въ управлениі поѣздомъ такого состава и детальнымъ съ нимъ знакомствомъ. Сверхъ того усиленіе боковыхъ качаний можетъ быть приписано также и разстройству соединенія съ колесомъ лѣваго задняго дышла, если таковое произошло ранѣе начала крушения.

По шестому вопросу: — отчего произошли столь разрушительные результаты крушения — эксперты: Верховцевъ, Карташевъ, Коловратъ-Червинскій, Стабровскій, Спасовскій, Арнштейнъ, Федоровъ, Замятнинъ, Шмидтъ, Герцъ, Бородинъ и Пущечниковъ нашли, что столь разрушительные результаты крушения поѣзда произошли:

- 1) отъ большой тяжести поѣзда;
- 2) отъ присутствія въ серединѣ поѣзда двухъ самыхъ тяжелыхъ вагоновъ безъ тормазовъ;
- 3) отъ соскочившихъ съ телѣжекъ кузововъ вагоновъ;
- 4) отъ неблагопріятнаго положенія, принятаго однимъ изъ сошедшихъ вагоновъ — всего вѣроятнѣе вагономъ Министра путей сообщенія или вагономъ литеры Z — сразу преградившимъ дальнѣйшее движеніе слѣдующихъ за ними вагоновъ и тѣмъ ослабившимъ разрушеніе головы поѣзда и
- 5) отъ кратковременности процесса крушения, не позволившей вызвать полное дѣйствіе тормазовъ Вестингауза даже въ случаѣ исправности ихъ.

Б. Особая миѣнія.

По первому вопросу: гг. Петровъ, Арнштейнъ и Бородинъ высказали, что по даннымъ дѣла, кроме неисправности тормазнаго крана машиниста и тормаза вагона Наслѣдника, другихъ неисправностей и недостатковъ въ подвижномъ составѣ не усматривается. Телѣжки вагона Министра путей сообщенія находятся въ состояніи нормальной изношенности.

Экспертъ г. Щукинъ находитъ: а) состояніе паровозовъ и тендеровъ вполнѣ удовлетворительное; о состояніи вагоновъ, какъ имъ невидѣнныхъ, судить не можетъ; б) ходовые части паровозовъ и тендеровъ исправны. Телѣжки вагона Министра путей сообщенія

въ состояніи износа; судить о томъ, представляетъ ли такой износъ телѣжекъ какую либо опасность движенію, не можетъ, такъ какъ съ этимъ специальнымъ дѣломъ не знакомъ, но утверждаетъ, что износъ телѣжекъ вагона Министра путей сообщенія не былъ причиной крушения поѣзда чрезвычайной важности 17 октября. О ходовыхъ частяхъ прочихъ вагоновъ, какъ имъ не видѣнныхъ, судить не можетъ; в) признаетъ не вполнѣ исправное состояніе тормаза Вестингауза, не имѣвшее однако значенія на разрушительность крушения.

По второму вопросу — тотъ же экспертъ г. Щукинъ находитъ, что рельсы удовлетворительны. Не считая себя специалистомъ по вопросамъ строенія полотна дороги, судить о достоинствѣ шпалъ, скрѣпленій, балласта и т. п. не можетъ. Профиль полотна дороги отъ Тарановки до Борокъ болѣе тяжелая, чѣмъ та, которая утверждена Правительствомъ; однакожъ утверждается, что существующая профиль между Тарановкою и Борками сама по себѣ взятая не представляла опасности движенію поѣзда 17 октября и не могла понижать степени безопасности его движенію при той скорости, составѣ и приемѣ управления поѣздомъ, какие имѣли мѣсто на самомъ дѣлѣ.

Экспертъ г. Петровъ находитъ, что, основываясь на отзывѣ горнаго инженера Глушкова, надо признать, что грунтъ подъ насыпью и сама насыпь не представляли недостатка. О состояніи балласта судить не можетъ, такъ какъ самъ не видѣлъ его и сверхъ того не считаетъ себя вполнѣ специалистомъ этого дѣла. Шпалы признаетъ довольно мягкой породы, едва-ли допускающей быстрое движение паровозовъ, способныхъ развивать боковыя давленія на рельсы значительно болѣе обыкновенно встрѣчающихся, при существующихъ на дорогѣ движеніяхъ. Рельсы и ихъ скрѣпленія считаетъ вполнѣ удовлетворяющими своему назначению и способными допускать движение поѣздовъ съ большою противъ нормальныхъ условій скоростью. Профиль дороги на мѣстѣ крушения отступаетъ къ худшему противъ той, которая предъявлена была экспертамъ, но допущенные отступленія профиля опасности не представляютъ.

По третьему вопросу — тотъ же экспертъ г. Петровъ находитъ, что въ условіяхъ движения, состава и управления поѣзда усматриваются обстоятельства, могущія косвенно вліять на безопасность движенія, какъ вообще, такъ и въ особенностяхъ условій данного случая. Вообще составъ и скорости движенія не соотвѣтствовали

Высочайше утвержденнымъ въ 1878 году правиламъ для перевозки Высочайшихъ особъ, а управление поездомъ не соотвѣтствовало § 12 инструкціи, утвержденной Министромъ путей сообщенія, для употребленія тормаза Вестингауза. Высочайше утвержденныя правила требуютъ, чтобы наибольшій составъ Императорскаго поѣзда заключалъ не болѣе 16 вагоновъ, имѣющихъ по три оси, а въ случаѣ составленія поѣздовъ изъ 4 осевыхъ вагоновъ число сихъ послѣднихъ должно быть въ $1\frac{1}{2}$ раза менѣе, т. е. не болѣе 11 вагоновъ или, другими словами, въ поѣздѣ не должно быть болѣе 44 вагонныхъ осей. Скорости движенія поѣздовъ съ Высочайшими Особами должны быть въ предѣлахъ отъ 30 до 50 верстъ въ часъ.

Хотя эти правила были составлены уже 10 лѣтъ тому назадъ, но и теперь ихъ слѣдуетъ считать вполнѣ примѣнимыми, такъ какъ только такого вѣса и состава поѣзды, при вышеупомянутыхъ скоростяхъ, могутъ быть перевозимы, почти на всѣхъ нашихъ дорогахъ, двумя пассажирскими паровозами, при употреблении пріемовъ, вполнѣ извѣстныхъ и до автоматичности усвоенныхъ машинистами. Поѣзды большаго состава, безъ сомнѣнія, передвигаться могутъ и могутъ достигать большихъ скоростей, но управление ими (поѣздами) требуетъ не только навыка, но и размышенія, становится въ некоторую зависимость отъ находчивости и быстроты сообразительности паровозной прислуги. Лица эти, не смотря на все ихъ желаніе выполнить свято свой долгъ, могутъ иногда оказываться не на высотѣ своего призванія. Отступленія отъ вышеупомянутыхъ Высочайше утвержденныхъ, точно выраженныхъ правилъ, разрѣшеніе которыхъ (отступлений) предоставлено Министру путей сообщенія по соглашенію съ указанными въ правилахъ лицами, могутъ быть допускаемы только въ случаяхъ движенія по такимъ дорогамъ, гдѣ есть машинисты, воспитанные при соотвѣтствующихъ предполагаемымъ отступленіямъ условіяхъ їзды. Но и при соблюденіи упомянутыхъ правилъ относительно состава и скорости нельзя упускать изъ вида, что поѣздъ имѣеть такой вѣсъ, пріобрѣтаетъ такую живую силу и растянуть на такую длину, что одинъ машинистъ, безъ быстраго содѣйствія тормазовъ, не въ состояніи справляться съ нимъ во всѣхъ безъ исключенія случаяхъ. Поэтому всякое отступленіе отъ бдительнаго надзора за средствами сигнализациіи и торможенія можетъ быть причиной опасности, тѣмъ болѣе, что по условіямъ удобства переѣздовъ Ихъ Императорскихъ Величествъ и Ихъ Августейшихъ Дѣтей, вагоны лит. А. и лит. Д. оставлены безъ тормазовъ и притомъ вагоны лит. А., по устройству его телѣ-

жекъ, обусловленному поднимаемъ ими грузомъ и возможностью движенія по кривымъ, не можетъ имѣть тормазовъ такой силы, которая заслуживала бы какого-нибудь вниманія; а между тѣмъ изъ дѣла усматривается, что кондукторы, предназначаемые по преимуществу для дѣйствія ручными тормазами и обязанные неотлучно находиться у этихъ тормазовъ во все время движенія, какъ настоящіе часовые,— получали другое назначеніе. Отступленіе отъ этого требованія не можетъ быть оправдано устройствомъ тормаза Вестингауза, потому что онъ хотя и очень рѣдко, но всетаки портится. Случай порчи или неправильности дѣйствія тормаза тѣмъ легче оказываться, что и проверка правильности дѣйствія его повидимому не производилась при каждой перемѣнѣ паровозовъ. Наконецъ сигнализациѣ поѣзда для сообщенія его съ машинистомъ не можетъ быть названа вполнѣ хорошей.

Въ условіяхъ частнаго случая движенія отъ Тарановки къ Боркамъ, къ причинамъ общимъ присоединилось еще то обстоятельство, способное имѣть вліяніе на безопасность движенія, что, несмотря на постановку во главѣ поѣзда товарного паровоза, способнаго вполнѣ правильно вести поѣздъ согласно съ расписаніемъ, не увеличивая при томъ скорости выше 40,5 верстъ въ часъ, какъ того требуютъ установленныя правила движенія, было, тѣмъ не менѣе, приказано нагонять время, безъ указанія сколько именно, представляя решеніе этого вопроса паровозной прислугѣ и забывая, что неудачное решеніе можетъ имѣть весьма опасныя послѣдствія. Товарный паровозъ, вполнѣ пригодный для скоростей предвидѣнныхъ въ расписаніи, не всегда благополучно двигается при скоростяхъ значительно большихъ, особенно при ослабленіи сдѣпныхъ приборовъ, какъ бываетъ на спускахъ, т. е. на такихъ именно мѣстахъ цути, где машинистъ почти только и можетъ нагонять время. Пріобрѣтая значительную скорость, товарный паровозъ получаетъ наклонность развивать такое колебательное движеніе, при которомъ расширяется путь. Развитіе и сила колебательного движенія находятся въ зависимости отъ множества обстоятельствъ, и самодвиженіе представляетъ такое сложное явленіе, законы котораго остаются еще неизвѣстными и все сдѣланыя донынѣ теоретическія изслѣдованія, какъ у васъ въ Россіи, такъ и за границею, не привели еще ни къ какимъ практическимъ результатамъ. Поэтому слишкомъ быстрое движеніе паровоза, несообразное съ его свойствами, всегда сопряжено съ рискомъ, для котораго вѣроятность благополучнаго исхода совершенно неизвѣстна. Тысячи случаевъ могутъ пройти

благополучно, а одинъ можетъ быть безгранично нечаленъ. Не смотря на соображенія, только что высказанныя, поѣздъ доводилъ свою скорость до 57 верстъ и вѣроятно шелъ передъ крушеніемъ еще скорѣе, потому что 57 верстъ указывается приборомъ Графтіо, показывающимъ скорости нѣсколько меныше дѣйствительныхъ въ тѣхъ случаяхъ, когда происходитъ возрастаніе скорости поѣзда, а поѣздъ, шедшій по уклону въ 0,011, долженъ былъ увеличивать свою скорость. Къ этимъ пагубнымъ обстоятельствамъ присоединились еще: неисправность крана воздушного тормаза на тендерѣ и неисправность тормазовъ въ вагонѣ Наслѣдника Цесаревича, не имѣвшія, впрочемъ, по мнѣнію г. Петрова, никакого вліянія ни на начало, ни на послѣдствія крушенія.

Экспертъ г. Щукинъ находитъ, что движение по КурскоХарьково-азовской желѣзной дорогѣ нормальныхъ поѣздовъ, т. е. поѣздовъ, ходящихъ со скоростями, въ составѣ и приемахъ управления, изо дня въ день практикуемыхъ на дорогѣ — безопасно. Поѣздъ чрезвычайной важности 17 октября отличался отъ нормальныхъ поѣздовъ дороги какъ относительно скорости движения, такъ и по составу и приемамъ его управления: а) *относительно скорости движения*. Хотя по утвержденному расписанію движения поѣзда чрезвычайной важности, переданному начальству дороги, средняя скорость движения поѣзда была назначена въ 37 верстъ въ часъ и, следовательно, совпадала со скоростями движения нормальныхъ поѣздовъ дороги, но на станціи Тарановка было приказано машинистамъ нагонять время, вслѣдствіе чего средняя дѣйствительная скорость движения была больше 37 верстъ въ часъ, скорость же незадолго до крушения нѣсколько превышала 57 верстъ въ часъ. б) *Относительно состава поѣзда*. Всѣ поѣзда 17 октября, который долженъ былъ по расписанію двигаться съ среднею скоростью 37 верстъ въ часъ, съ пассажирами и багажемъ достигалъ 490 тоннъ и, следовательно, по вѣсу равнялся всѣмъ товарного поѣзда въ 28 вагоновъ, — ходящему съ среднею скоростью около 20 верстъ, и болѣе чѣмъ въ 2 раза былъ тяжелѣе нормальныхъ пассажирскихъ поѣздовъ, а число осей въ поѣзда въ $1\frac{1}{2}$ и болѣе раза превышало то число, которое опредѣляется инструкціею составленія Императорскихъ поѣздовъ. Длина поѣзда съ паровозами достигала 315 метровъ, и следовательно равнялась длине товарного поѣзда и превосходила длину пассажирскихъ поѣздовъ болѣе, чѣмъ въ 2 раза. Такія отступленія отъ нормъ, сами по себѣ взятые, понижаютъ безопасность движения и чѣмъ больше,

тѣмъ больше скорость движенія. Двойная тяга, если таковою пользуются на линіи, не представляетъ опасности движенію для нормальныхъ поѣздовъ. Поставленный во главѣ поѣзда товарный паровозъ, какъ обезпечивающій большую силу сцепленія и плавность движенія поѣзда, при утвержденной средней скорости движенія 37 верстъ въ часъ, не представлялъ опасности движенію. Помѣщеніе тяжелыхъ нетормазныхъ Императорскихъ вагоновъ въ срединѣ поѣзда, а не въ головѣ, увеличиваетъ опасность движенія по спускамъ и въ особенности по кривымъ, на нихъ расположеннымъ, но при умѣломъ веденіи поѣзда, именно съ натягомъ, эта опасность устрашима. Помѣщеніе тяжелыхъ Императорскихъ вагоновъ въ головѣ поѣзда, а легкихъ и болѣе слабыхъ по конструкціи въ серединѣ и хвостѣ, уменьшило бы опасность движенія по спускамъ, но представляло бы, вслѣдствіе близости Императорскихъ вагоновъ къ паровозамъ, менѣе удобствъ для Государя Императора и Его Августѣйшей Семьи, а въ періодъ крушенія подвергало бы Ихъ жизнь большей опасности. в) *Относительно управления.* Поѣздъ 17 октября, по приемамъ управления, отличался весьма сильно отъ приемовъ управления нормальными поѣздами, причемъ нѣкоторыя изъ этихъ отступлений отъ нормъ не только не повышали, но скрѣе понижали степень безопасности движенія поѣзда. Важнѣйшіе недостатки въ управлении заключались въ отсутствіи единства административной и технической власти и недостаточной ея авторитетности и самообладанія,—словомъ такой власти, которая бы умѣряла и направляла то понятное возбужденіе какъ высшихъ, такъ и низшихъ агентовъ дороги, обусловленное счастіемъ близости къ Особѣ Государя Императора и Его Августѣйшей Семьи и представившееся счастливою возможностью проявить какимъ бы то ни было образомъ свою безпредѣльную любовь и преданность къ Его Особѣ. Указываемый общій недостатокъ, самъ по себѣ взятый, понижаетъ безопасность движенія, а въ связи съ прочими отступленими отъ нормъ — еще болѣе. Слѣдуетъ замѣтить, что увеличеніе скорости движенія въ особенности понижаетъ степень его безопасности, такъ какъ съ увеличеніемъ скорости движения не только физическая, окружающая поѣздъ условія начинаютъ складываться менѣе благопріятно для безопасности его слѣдованія, но и нервное возбужденіе лицъ, управляющихъ поѣздомъ, быстро повышается. Паровозная прислуга, находясь въ такомъ состояніи, слыша даже одобренія со стороны высшаго начальства за нарушение имъ же утвержденного въ составленіаго сообразно съ мѣстными условіями дороги распи-

санія, не представляя себѣ, въ такую минуту, съ ясностью всю опасность, обусловленную чрезмѣрною, для данной дороги и подвижного состава, скоростью, получаетъ возможность проявить свое усердіе наиболѣе простымъ, нагляднымъ и чувствительнымъ для всѣхъ способомъ—возможно быстрымъ движеніемъ. Къ числу обстоятельствъ, уменьшающихъ безопасность движенія, должно причислить назначеніе прислуги ручныхъ тормазовъ для услугъ лицъ свиты Государя Императора, вслѣдствіе чего машинистъ, при неисправности тормаза Вестингауза, былъ лишенъ средствъ умѣрять ходъ поѣзда по спускамъ и производить необходимый для безопасности его движенія натягъ сцѣпныхъ аппаратовъ. Однакоже должно замѣтить, что всѣ эти неустройства въ тормазахъ не увеличили разрушительности крушенія, такъ какъ таковое было слишкомъ кратковременно, чтобы воспользоваться дѣйствиемъ тормазовъ.

По четвертому вопросу экспертъ г. Петровъ высказалъ, что началось крушеніе, по всему вѣроятію, между 8-мъ и 11-мъ рельсами, считая отъ того рельса лѣвой стороны, у котораго остановился передній паровозъ. Въ этомъ приблизительно мѣстѣ первый паровозъ сошелъ съ лѣваго рельса во внутрь пути, а первый тендеръ въ наружу. Основано это предположеніе на томъ, что на заднемъ торцѣ 7 рельса, считая по направленію движенія поѣзда, замѣтенъ слѣдъ сильного удара круглымъ тѣломъ, а около лѣваго конца тормазнаго вала въ переднемъ тендерѣ сильный изгибъ назадъ съ отпечаткомъ отъ удара, произведенаго концомъ, торцемъ рельса. Слѣпки, сдѣланные съ рельса и вала, приshalоженіи другъ на друга, такъ хорошо приходятся между собою, что не оставляютъ никакого сомнѣнія объ ударѣ въ тормазной валъ именно заднимъ концомъ 7-го рельса. Для возможности такого удара необходимо, чтобы паровозъ сошелъ съ рельса на 8-мъ или на одномъ изъ предыдущихъ рельсъ, т. е. 9 или 10 или еще далѣе. На 11-мъ рельсѣ, начиная съ его заднаго конца до середины, неѣтъ никакихъ признаковъ поврежденій, а съ средины до переднаго конца, на нижнемъ краѣ лѣвой стороны головки, явный слѣдъ движенія по этому мѣсту нѣкотораго твердаго и тяжелаго тѣла. Сверхъ того на этомъ же рельсѣ есть два несомнѣнныхъ слѣда схода съ него колесъ. Одинъ такой слѣдъ находится около переднаго конца рельса, а другой на 1.350 м. сзади первого. Въ то же время на двухъ лѣвыхъ колесахъ переднаго тендера есть такія выбоины на ребордахъ, которые скорѣе всего слѣдуетъ приписать ударамъ этихъ ребордъ объ рельсовыя головки при сходѣ колесъ съ рельса. Есть

весьма большое вѣроятіе, что паровозъ сошелъ даже еще съ 10-го рельса, потому что на заднемъ концѣ 9-го лѣваго рельса есть слѣдъ сильнаго удара и на противовѣсѣ средняго лѣваго колеса первого паровоза также слѣдъ удара. Если эти два удара другъ другу дѣйствительно соответствуютъ, то именно при этомъ ударѣ должна была оторваться головка лѣваго задняго шатуна. Если при немъ тотчасъ же выскочила прыжка, то скорость ея полета впередъ должна была быть въ 1,3 раза болѣе скорости самого паровоза, т. е. прыжка должна была полетѣть впередъ со скоростью приблизительно $56 \times 1,3 = 72,8$ фута. Судя по высотѣ паденія прыжки, она должна была летѣть почти одну секунду, следовательно мѣсто удара должно быть на 72,8 фута сзади мѣста ея нахожденія послѣ крушенія. Откладывая это разстояніе назадъ отъ мѣста нахожденія прыжки, попадаемъ на самый стыкъ между 9-мъ и 10-мъ лѣвымъ рельсомъ. Отсюда я заключаю, что первый паровозъ сошелъ съ 10, а первый тендеръ съ 11 рельса. Останавливаясь на этомъ послѣдиемъ заключеніи, я долженъ сказать, что вышеупомянутые паровозъ и тендеръ сошли раньше всѣхъ вагоновъ, ибо въ моментъ удара противовѣса лѣваго колеса о 9 рельсъ, передний конецъ багажнаго вагона былъ саженъ на три сзади того мѣста, которое занималъ послѣ крушенія вагонъ Наслѣдника Цесаревича, а на всей той части пути шипы не имѣютъ никакихъ признаковъ отъ ударовъ колесъ.

Экспертъ г. ІЦукинъ находитъ, что первымъ сошелъ съ рельсъ или тендеръ первого паровоза или первый паровозъ между 11 и 9 рельсами. Думаетъ, что процессъ крушенія, описанный экспертомъ профессоромъ Петровымъ, весьма вѣроятенъ.

По пятому вопросу — тотъ же экспертъ ІЦукинъ высказалъ мнѣніе, что причина состоитъ въ совокупности обстоятельствъ, изложенныхъ въ отвѣтѣ на третій вопросъ, именно въ слишкомъ большомъ отступлениѣ скорости, состава и приемовъ управления поѣзда чрезвычайной важности 17 октября отъ скорости, состава и приемовъ управления обыкновенныхъ поѣздовъ дороги. Ближайшую же причину крушенія было расширеніе шти, обусловленное давленіемъ ребордъ колесъ первого паровоза на рельсы, и сопротивленіемъ къ сдвигу этихъ рельсъ. Давленіе на рельсы ребордъ колесъ паровоза вызывается неизбѣжными колебаніями движущагося паровоза; величина, направленіе и размѣры этихъ колебаній зависятъ отъ конструкціи паровоза и скорости его движенія; теоретически сложный вопросъ о колебательныхъ движеніяхъ паровоза не настолько еще решенъ, чтобы возможно было определить для данного паровоза,

движущагося по пути данной прочности, ту скорость, при которой его движение становится опаснымъ, и въ частности онъ начинаетъ расшивать этотъ путь.

Вотъ почему не слѣдуетъ удивляться, что одинъ и тотъ же паровозъ, движущійся по одному и тому же пути, много разъ его не расшивавшій, можетъ, при нѣкоторыхъ трудно предугадываемыхъ и оцѣниваемыхъ условіяхъ, расшить этотъ путь. Переходя къ поѣзду 17 октября, г. экспертъ считаетъ необходимымъ замѣтить, что выпаденіе клина подшипника сдавающаго дышло, есть обстоятельство, нарушающее плавность движенія паровоза, но можетъ ли ослабленіе подшипника настолько увеличить колебанія, чтобы послѣднія вызвали бы расширение пути—сказать не можетъ. Во всякомъ случаѣ выпаденіе клина, если и можетъ быть причиною увеличенія колебаній паровоза, то только въ томъ случаѣ, если это выпаденіе произошло *до* момента схода паровоза съ рельсъ. Къ сожалѣнію, какъ видно изъ обстоятельствъ дѣла, клинъ не найденъ; положеніе-же найденныхъ: передняго подшипника, подкладки, задняго подшипника и пряджки, а также ненайденной головки шатуна, положеніе которой опредѣлено по свидѣтельскимъ показаніямъ, не могутъ служить достаточными обстоятельствами для достовѣрнаго утвержденія, что ослабленіе клина произошло до схода паровоза съ рельсъ и вполнѣ допускаютъ возможность предположенія, что клинъ вовсе не ослаблялся, а выпалъ изъ своего мѣста, вслѣдствіе разрыва головки, прошедшаго отъ ударовъ колесъ о рельсы, въ періодъ уже начавшагося крушенія.

По этому же вопросу экспертъ генераль-лейтенантъ Петровъ высказался, что въ его глазахъ наиболѣе вѣроятною причиной схода была слишкомъ большая, вызванная желаніемъ нагнать время, несоразмѣренная правильно со свойствами передняго паровоза, скорость, соединившаяся съ нѣкоторою неправильностью ѵзды, допустившею такую ненатянутость сцѣпныхъ приборовъ, при которой могли развиться столь большія колебательныя движенія паровоза, которые сдѣлались достаточными, чтобы расшить путь, уложенный на шпалахъ той, довольно мягкой породы дерева, которая была пригодна при отсутствіи большихъ боковыхъ силъ, вызываемыхъ колебаніями, какъ то бываетъ при обыденномъ движеніи.

По упомянутому выше пятому вопросу инженеръ Чушечниковъ высказался, что сходъ съ рельсовъ Императорскаго поѣзда на 277 верстѣ Азовской дороги произошелъ вслѣдствіе порчи пути, произведенной, какъ ниже будетъ доказано, переднимъ паровозомъ

этого поѣзда. Порча пути заключалась въ томъ, что въ немъ образовались уширения, расположенные симметрично относительно оси пути и на равныхъ одно отъ другаго разстояніяхъ; первое замѣтное разстройство пути найдено въ разстояніи около 100 саж. позади мѣста остановки передняго паровоза, послѣ крушения поѣзда,— въ разстояніи же около 40 саж. отъ того же мѣста — уширения достигли размѣровъ, обусловившихъ сходъ поѣзда съ рельсовъ. Характеръ описанного поврежденія пути (постепенность возрастанія уширений по мѣрѣ приближенія къ мѣсту схода, полное равенство разстояній между точками приложенія силъ, произведшихъ расширение), исключаетъ всякую вѣроятность предположенія, что сходъ произошелъ вслѣдствіе случайной или умышленной порчи пути предъ проходомъ поѣзда (например осадка, толчекъ, снятіе скрѣплений и проч.) и съ несомнѣнной убѣдительностью доказывается, что разстройство пути произведено боковою качкою передняго паровоза Императорскаго поѣзда.

Извѣстно, что при движеніи паровоза, въ немъ замѣчается боковая качка, отражающаяся на путь послѣдовательными и поперемѣнными на одну и другую колею ударами закраинъ колесъ; извѣстно, что съ возрастаніемъ скорости движенія, сила этихъ ударовъ возрастаетъ, но всѣ сдѣланныя до сего времени попытки определить законъ возрастанія силы ударовъ, въ зависимости отъ скорости и другихъ условій движенія, отъ конструкціи паровоза и проч., не привели къ удовлетворительнымъ результатамъ. Вслѣдствіе этого при решеніи вопроса: могла ли быть и была ли допущенная при слѣдованіи Императорскаго поѣзда скорость (57 верстъ въ часъ) действительной причиной схода съ рельсовъ поѣзда (вслѣдствіе порчи пути отъ развившейся при этой скорости боковой качки)? не представляется возможнымъ прибѣгнуть къ наиболѣе убѣдительному способу доказательства, способу, заключающемуся въ исчислении формулъ, выражающихъ законы возрастанія боковой качки, такъ какъ формулы этихъ не существуетъ, и по необходимости приходится ограничиться попыткой решить вопросъ на основаніи нижеслѣдующихъ данныхъ и соображеній.

1) Исправность пути при движеніи по немъ паровоза, пріобрѣвшаго боковую качку, всего больше обеспечивается прочностью шпалъ, такъ какъ порча пути, вызываемая боковою качкою, выражается смятиемъ дерева костылями и выдергиваніемъ ихъ, шпалы же на 277 верстѣ были сравнительно прочны, такъ какъ прослужили лишь зва года, тогда какъ нормальная продолжительность ихъ службы

около 4 лѣтъ, и на всякой дорогѣ, употребляющей сосновыя шпалы, выработанныя изъ лѣса съ низменныхъ мѣстностей (большинство желѣзныхъ дорогъ средней и южной полосы Россіи имѣютъ эти шпалы), можно всегда найти участки пути, составляющіе въ общей сложности протяженіе, приблизительно равное половицѣ длины дороги, имѣющіе шпалы, пролежавшия въ пути болѣе двухъ лѣтъ и потому менѣе сопротивляющіяся смятию и выдергиванію костылей.

2) Товарный паровозъ Зигля, находившійся во главѣ Императорскаго поѣзда, относится къ типу товарныхъ паровозовъ, имѣющихъ наибольшіе диаметры колесъ (около 1.400 мм.) и потому способныхъ развивать наибольшую скорость движенія, а при данной скорости наименьшую сравнительно съ другими типами товарныхъ паровозовъ боковую качку.

3) Больше размѣры и значительный вѣсъ вагоновъ Императорскаго поѣзда не составляютъ такихъ его особенностей, которыя могли бы содействовать образованію описанной выше порчи пути, вызвавшей сходъ поѣзда съ рельсовъ.

4) Г. эксперту лично весьма часто приходилось наблюдать движенія товарныхъ паровозовъ (одиночныхъ и съ обыкновенными поѣздами) со скоростью близко подходящей къ скорости Императорскаго поѣзда на 277 верстѣ (57 верстъ) и убеждаться, что качка паровозовъ, развивающаяся при такихъ скоростяхъ, не производить порчи исправнаго пути.

5) Императорскій поѣздъ въ томъ же составѣ, въ которомъ онъ потерпѣлъ крушеніе 17 октября, при тѣхъ же паровозахъ на перегонѣ Борки-Тарановка имѣлъ скорость движенія, достигавшую (при первомъ слѣдованіи по Азовской дорогѣ) 65 верстъ въ часъ, и не произвелъ поврежденій, хотя состояніе Курскаго пути, по которому благополучно прослѣдовалъ Императорскій поѣздъ, ничѣмъ не отличается отъ Ростовскаго.

6) Императорскій поѣздъ въ день катастрофы на перегонѣ Тарановка-Борки имѣлъ ту же скорость, что въ моментъ, предшествовавшій катастрофѣ, не произвелъ на всемъ пути слѣдованія, кроме указанного выше, малаго по длини участка, смежнаго съ мѣстомъ крушенія, никакихъ поврежденій пути.

7) Императорскій поѣздъ въ томъ же составѣ, въ которомъ онъ потерпѣлъ крушеніе, имѣя во главѣ товарный паровозъ, слѣдовалъ по некоторымъ участкамъ Азовской и другихъ желѣзныхъ дорогъ (какъ видно изъ таблицъ Графтіо, имѣющихся при дѣлѣ) со скоростью свыше 60 и даже 65 верстъ въ часъ, не производя порчи пути.

8) Эксперту Пушечникову не приходилось ни разу ни наблюдать лично во время его 12-летней практики, ни читать въ техническихъ журналахъ, ни узнавать какимъ либо другимъ достовѣрнымъ путемъ о сходѣ съ рельсовъ паровоза при условіяхъ: а) что поврежденіе пути послѣ схода имѣло тотъ же характеръ, которое найдено на 277 верстѣ послѣ крушенія поѣзда, б) что скорость движенія не превосходила 60 верстъ и в) что полная исправность паровозовъ была констатирована.

На основаніи приведенныхъ данныхъ и соображеній Г. Пушечниковъ не видитъ достаточныхъ оснований предполагать и тѣмъ болѣе не считаетъ возможнымъ утверждать, что сходъ поѣзда съ рельсовъ произошелъ вслѣдствіе боковой качки, которая должна была развиться при указанной выше скорости движенія Императорскаго поѣзда на 277 верстѣ (57 верстъ въ часть), напротивъ, онъ полагаетъ, что при движеніи Императорскаго поѣзда на 277 верстѣ сила боковой качки передняго паровоза развилась до размѣровъ, не соотвѣтствующихъ скорости 57 верстъ въ часть, вслѣдствіе случайной порчи паровоза, именно вслѣдствіе разстройства соединенія шатуна съ пальцемъ криковинна лѣваго задняго колеса, разстройства, которое несомнѣнно влечетъ за собою значительное усиленіе боковой качки. Мнѣніе это, кромѣ приведенныхъ выше соображеній, основано на слѣдующихъ данныхъ: а) протоколомъ судебнаго слѣдствія установлено, что шатунъ лѣваго задняго колеса первого паровоза былъ оборванъ, б) отломанная головка, клиновая подкладка и пряжка задняго лѣваго шатуна найдены въ такихъ мѣстахъ пути, что предположеніе объ ослабленіи и выпаденіи клина раньше схода поѣзда съ рельсовъ представляется не только возможнымъ, но весьма вѣроятнымъ и почти достовѣрнымъ, такъ какъ в) нахожденіе отломанной головки шатуна значительно впереди (считая по движению поѣзда) пряжки и подкладки дѣлаютъ совершенно невѣроятнымъ предположеніе, что разстройство соединенія шатуна съ пальцемъ криковинна случилось послѣ схода поѣзда съ рельсовъ и одновременно съ обрывомъ шатуна и г) характеръ разрыва головки шатуна даетъ основаніе предполагать, что разрывъ произведенъ ударами пальца криковинна, а не ударомъ рельса. На основаніи всего вышеизложеннаго г. Пушечниковъ считаетъ себя вправѣ утверждать, что сходъ Императорскаго поѣзда съ рельсовъ произошелъ вслѣдствіе порчи пути, произведенной переднимъ паровозомъ, пріобрѣвшимъ весьма сильную и притомъ несоответственную скорости движенія поѣзда на 277 верстѣ боковую качку, развившуюся до раз-

мѣровъ, повлекшихъ разстройство пути, лишь благодаря случайной порчѣ паровоза.

По мнѣнію экспертовъ инженеровъ Стабровскаго и Ариштейна, сходъ съ рельсовъ поѣзда чрезвычайной важности 17 октября можно объяснить расшивкою пути, вызванною слѣдующими обстоятельствами: значительной скоростью, несоответствующею ни конструкціи паровоза, ни данному расписанию, ни составу поѣзда, ни его особенностямъ, ни состоянію и порядку управления тормазами, ни относительной мягкости шпалъ, а вызванною единственно желаніемъ исполнить приказавшему по возможности нагнать происшедшее ранѣе опозданіе поѣзда, причемъ расшатываніе пути могло увеличиваться усилившееся боковою качкою паровоза, вслѣдствіе ослабленія клина въ задней головкѣ лѣваго задняго шатуна, если таковое произошло ранѣе схода поѣзда.

По шестому вопросу эксперть генералъ-лейтенантъ Петровъ высказалъ мнѣніе, что столь разрушительные результаты крушенія произошли потому, что врѣзавшійся въ путь первый паровозъ, шедшій со скоростью болѣе 57 верстъ въ часъ, прошелъ послѣ схода съ рельсовъ до окончательной остановки всего 220 футовъ при условіяхъ почти равномѣрнаго земедленія скорости, слѣдовательно употребивъ всего отъ 7—8 секундъ времени.

Въ первыя 5 секундъ послѣ схода паровозныя колеса встрѣчали шпалы чрезъ промежутки времени, чрезвычайно короткіе, не превосходившіе $\frac{1}{12}$ секунды, и потому происходившій отъ ударовъ стукъ не представлялся для человѣческаго слуха въ видѣ отдѣльныхъ звуковъ, тѣмъ болѣе, что расчетъ показываетъ, что паровозъ при той живой силѣ, которою онъ обладалъ, могъ рѣзать эти шпалы совершенно безъ труда. Не имѣвши со стороны слуха указаний на сходъ съ рельсовъ, машинисты могли не замѣтить его и глазами, такъ какъ правыя колеса паровоза, около которыхъ стоять машинисты, шли по рельсамъ. Если бы по истеченіи первыхъ 4 или 5 секундъ машинисты и замѣтили сходъ, то оставшіяся до конца движенія еще около 3 секундъ были совершенно недостаточны для заторможенія при полной исправности тормазовъ въ вагонахъ, почему тормазы и остались безъ дѣйствія, какъ то указываютъ предъявленные эксперту акты. Затѣмъ быстро замедлившіе свой ходъ паровозы представляли набѣгающимъ на нихъ вагонамъ весьма тяжелую массу, а слѣдовавшія за ними вагонныя тележки, хотя и встрѣчали почти непреодолимыя препятствія къ дальнѣй-

шему движению по разстроенному паровозами пути, но не могли уже задерживать сильно разбѣжавшихся кузововъ.

По этому же вопросу экспертъ профессоръ Щукинъ высказалъ, что вслѣдствіе большой массы поѣзда, большой его скорости движения и быстрого разрушенія пути, обусловленного той особенностью схода, что сонедшіе съ рельсъ первый паровозъ и его тендеръ расположились на разныя стороны лѣваго рельса въ направленіи отъ Ростова къ Харькову. При такомъ расположениіи движениемъ головы поѣзда путь былъ на столько быстро и сильно разрушенъ, что телѣжки вагона Министра путей сообщенія и вслѣдъ за нимъ слѣдовавшихъ вагоновъ, вслѣдствіе большаго сопротивленія пути, должны были измѣнить свою скорость движенія на весьма короткомъ протяженіи, а потому разрушиться, образовавъ тѣмъ самимъ неподвижный упоръ, предохранившій съ одной стороны отъ разрушенія голову поѣзда отъ налетавшихъ на него заднихъ вагоновъ, а съ другой представившій движенію послѣднихъ прочную переграду, о которую они и разбивались.

Допуская даже вполнѣ исправное состояніе тормазовъ какъ Вестингауза, такъ и ручныхъ, тѣмъ не менѣе поѣздъ не могъ бы быть своевременно заторможенъ и тѣмъ уменьшена разрушительность крушенія, такъ какъ вслѣдствіе быстроты движения машинистъ могъ замѣтить сходъ съ рельсъ только незадолго до окончанія крушенія, автоматическое же затормаживание тормазомъ Вестингауза, обусловливаемое разрывомъ поѣзда, могло бы начаться только послѣ разрушенія вагона Министра путей сообщенія, промежутокъ же времени съ момента разрушенія вагона Министра путей сообщенія до конца крушенія слишкомъ малъ для того, чтобы тормаза еще двигающихся вагоновъ хвоста поѣзда успѣли принять положенія, необходимыя для торможенія.

При этомъ экспертъ г. Миллеръ представилъ мотивированное свое мнѣніе о приборѣ Вестингауза съ приложеніемъ, обозначеннымъ въ этомъ меѣніи. Подлинный подписали: судебный слѣдователь Марки, генераль-лейтенантъ Петровъ, инженеръ Карташевъ, начальникъ Рославскихъ мастерскихъ П. Федоровъ, А. Бородинъ, начальникъ службы подвижного состава и тяги Ф. Герцъ, инженеръ-технологъ Коловорать-Червинскій, инженеръ А. Пушечниковъ, инженеръ-технологъ А. Стабровскій, инженеръ Ф. Шмидтъ, инженеръ Верховскій, инженеръ Н. инженеръ-технологъ Миллеръ, инженеръ Спасовскій, профессоръ Щукинъ, присутствовалъ оберъ-прокуроръ Кони.

Автоматический тормазъ Вестингауза въ поѣздѣ чрезвычайной
важности лит. А.

Принципъ дѣйствія автоматического тормаза Вестингауза слѣдующій: сжатый воздухъ служить движущей силой во время торможенія, которое можетъ производиться не только машинистомъ, но и каждымъ изъ кондукторовъ или пассажировъ въ поѣздѣ. Автоматичность тормаза заключается въ томъ, что въ минуту разрыва поѣзда, или какой нибудь другой причины, разрушающей поѣздъ, тормаза приходятъ къ дѣйствію и тормозятъ съ полной силою. Воздухъ накачивается въ главный резервуаръ помощью парового насоса, помѣщенного на паровозѣ. Чрезъ тормазной кранъ машиниста проводится сжатый воздухъ въ главную трубу, идущую вдоль цѣлаго поѣзда и въ каждый изъ вспомогательныхъ резервуаровъ, составляющихъ, вмѣстѣ съ тройнымъ клапаномъ, принадлежность (необходимую) каждого тормазнаго цилиндра. Чтобы вызвать торможеніе, понижаютъ давление въ главной трубѣ, выпуская изъ нея сжатый воздухъ, тогда поршень тройнаго клапана опускается, отѣрявъ отверстіе, соединяющее вспомогательный резервуаръ съ тормазнымъ цилиндромъ, сжатый воздухъ попадаетъ въ этотъ цилиндръ, отталкиваетъ поршень и связанныя съ нимъ тяги и рычаги, вслѣдствіе чего тормазныя колодки прижимаются къ колесамъ. Оттормаживание достигается, пополняя давленіе въ главной трубѣ на счетъ воздуха, заключенного въ главномъ резервуарѣ, тогда поршень тройнаго клапана подымается и открываетъ отверстіе, выпускающее сжатый воздухъ изъ тормазнаго цилиндра въ атмосферу, поршень возвращается въ прежнее положеніе и колодки отодвигаются отъ колесъ. Тормазныя тяги и передаточные рычаги разсчитываются обыкновенно такъ, чтобы колодки, прижимаясь съ полною силою, давили на колеса, при самомъ сильномъ торможеніи, съ усиліемъ, составляющимъ отъ 80% до 120% давленія колесъ па рельсы. Для вполнѣ правильного и надежнаго торможенія и оттормаживанія необходимо, чтобы давленіе въ главномъ резервуарѣ было всегда не менѣе 6 атмосферъ, а въ главной трубѣ не менѣе 5 атмосферъ.— Скорость дѣйствія автоматического тормаза, при условіяхъ вышеуказанныхъ, принято считать, 4 секунды на длину поѣзду въ 550 метровъ (результаты опытовъ, произведенныхъ въ Соединенныхъ Штатахъ въ декабрѣ 1887 года). Дѣйствіе тормазовъ во всемъ поѣздѣ достигнетъ полной силы спустя 4" отъ момента, въ此刻 торомъ начался выпускъ воздуха изъ главной трубы.

По системѣ и способности тормозить съ достаточною силою тормазные аппараты въ Императорскомъ поѣздѣ вполнѣ могли быть соотвѣтственны, при условіяхъ вполнѣ нормальныхъ. Эти условія не могли быть однако выполнены въ Императорскомъ поѣздѣ, и поэтому существующее расположение тормазнаго аппарата въ поѣздѣ лич. А. считалось временнымъ и неокончательнымъ, но тѣмъ не менѣе лучшимъ, чѣмъ тормаза ручные. Если бы при данномъ устройствѣ можно было достигнуть давлений выше поименованныхъ, т. е. въ главномъ резервуарѣ 6 атм., а въ главной трубѣ 5 атм., то примѣненіе тормазовъ могло оказаться вполнѣ нормальнымъ и вполнѣ соотвѣтствующимъ, дозволяя требовать свойственной силы и быстроты торможенія. При пониженіи предѣловъ, указанныхъ изобрѣтателемъ относительно давлений, дѣйствіе тормазовъ значительно замедляется и при давлениі 2 атм. въ главной трубѣ нельзя произвести никакого торможенія. При томъ составѣ тормазныхъ вагоновъ, какой случился въ поѣздѣ чрезвычайной важности лич. А., можно было требовать вполнѣ удовлетворительного торможенія въ случаяхъ обыкновенныхъ остановокъ, и объемъ главнаго резервуара можно считать въ данномъ случаѣ достаточнымъ, если бы даже пополненіе давлениія въ немъ могло послѣдовать только черезъ минуту послѣ расходованія воздуха,—при торможеніи не должны были проявляться ни сильные толчки, ни реакціи въ хвостѣ поѣзда, при остановкахъ обыкновенныхъ. Однако сказанное надо относить къ случаю, когда давлениѣ въ главномъ резервуарѣ, по крайней мѣрѣ, 5 атм., а въ главной трубѣ 4 атм. При давленияхъ нѣсколько ниже, а даже часто и при такихъ точно, случается, что торможеніе происходитъ очень медленно и позволяетъ попасть въ заблужденіе лицо, осматривающее поѣздъ, и принять это явленіе за признакъ порчи тормазнаго аппарата, что, вѣроятно, и случилось съ вагономъ Наслѣдника Цесаревича,—почему и былъ этотъ вагонъ исключеніемъ изъ тормазной цѣпи. Исключение одного вагона не надо считать неблагопріятнымъ въ смыслѣ успѣшнаго торможенія, но есть гораздо болѣе серьезное послѣдствіе низкаго давлениія, не позволяющаго оттормаживать легко, это именно то, что когда въ поѣздѣ не оттормозится одинъ вагонъ изъ числа тормазныхъ и этого не замѣтятъ, то могутъ уѣхать съ нимъ, испортить бандажи, опоздать, или не подняться на крутой подъемъ. Въ Императорскомъ поѣздѣ этого, вѣроятно, не случилось, а если и случилось, то съ мѣста не могли тронуть поѣздомъ, и вагонъ оттормаживали въ ручную (выпускнымъ краномъ).

Есть большое основание предполагать, что поездъ чрезвычайной важности лит. А, начиная со ст. Тарановка до мѣста крушения шелъ *безъ автоматического тормаза*, а только на ручномъ. Такое предположеніе оправдывается слѣдующимъ: Тормазной кранъ машиниста, будучи лишенъ возможности автоматически штатъ главную трубу, могъ вполнѣ правильно тормозить и оттормаживать и даже пополнять давленіе въ главной трубѣ, но, во всякомъ случаѣ, только тогда, когда лицо, назначенное для торможенія (агентъ Николаевской ж. д.), звало *настоящую неисправность* тормазного крана. Въ Тарановкѣ, за неимѣніемъ времени, тормазной кранъ не былъ изслѣдованъ, и уѣхали съ уѣждениемъ, что онъ не дѣйствуетъ, при томъ, очень вѣроятно, не качали большие воздуха, рѣшивъ пользоваться только ручными тормазами. Такъ какъ въ Тарановкѣ поездъ былъ заторможенъ и затѣмъ отторможенъ краномъ паровоза, который былъ отцепленъ, и такъ какъ продували кранъ прицепленного паровоза (№ 146), то при этомъ потеряно довольно много воздуха, потому что продувку можно было произвести только при выпускѣ воздуха изъ главной трубы. Когда кранъ оказался неисправнымъ, то, быть можетъ, израсходованное количество воздуха не было пополнено, и на протяженіи отъ Тарановки до мѣста крушения давленіе могло быть именно 30 фунтовъ, т. е. столько, сколько показывалъ манометръ, помѣщенный на тендерѣ втораго паровоза. При разборкѣ тормазного крана, снятаго съ тендера, оказалось, что всѣ отверстія, ведущія въ манометръ, оказались совершенно чистыми; слѣдовательно, нѣть основанія не вѣрить показаніямъ манометрической стрѣлки. При такомъ низкомъ давленіи тормазы Вестингауза дѣйствовать не могутъ. Что рѣшились не пользоваться автоматическимъ тормазомъ на протяженіи отъ Тарановки до Харькова, доказывается показаніемъ г. Калашникова, заявляющаго, что тормазной слесарь остался на тендерѣ исключительно потому, что не успѣлъ соскочить и вернуться въ вагонъ „мастерская“.—

При семъ прилагаю описание крушения курьерского поѣзда Николаевской желѣзной дороги, который былъ снабженъ автоматическимъ тормазомъ Вестингауза, но тормазъ во время крушения находился въ полной исправности, и давленія держались достаточно высокими, т. е. такими, какъ требуютъ разсчетъ и конструкція аппаратовъ.

Подлинный подпись: инженеръ-технологъ Осипъ Константиновъ Миллеръ. Г. Харьковъ, 5 ноября 1888 г.

(Извлечено изъ „журнала Министерства путей сообщенія“, № 20, за 1889 г.).

Печатано съ разрѣшенія Завѣдывающаго изданіемъ и редактора журнала
Министерства путей сообщенія.


Типографія Министерства путей сообщенія (А. Бенке), Фонтанка 99.

ПРОДОЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ЧАСТИ 277 ВЕРСТЫ К.Х.А.Ж.Д.
и СХЕМАТИЧЕСКИЙ
ПЛАНЪ №^о РЕЛЬСОВАГО ПУТИ

ПОСЛІ КРУШЕННЯ ПОЛЬЗДА

17^{го} Октября 1888 г.

Πρωτιανις τασμι 277οι βερεται
Ι.Χ.Α. π.ο

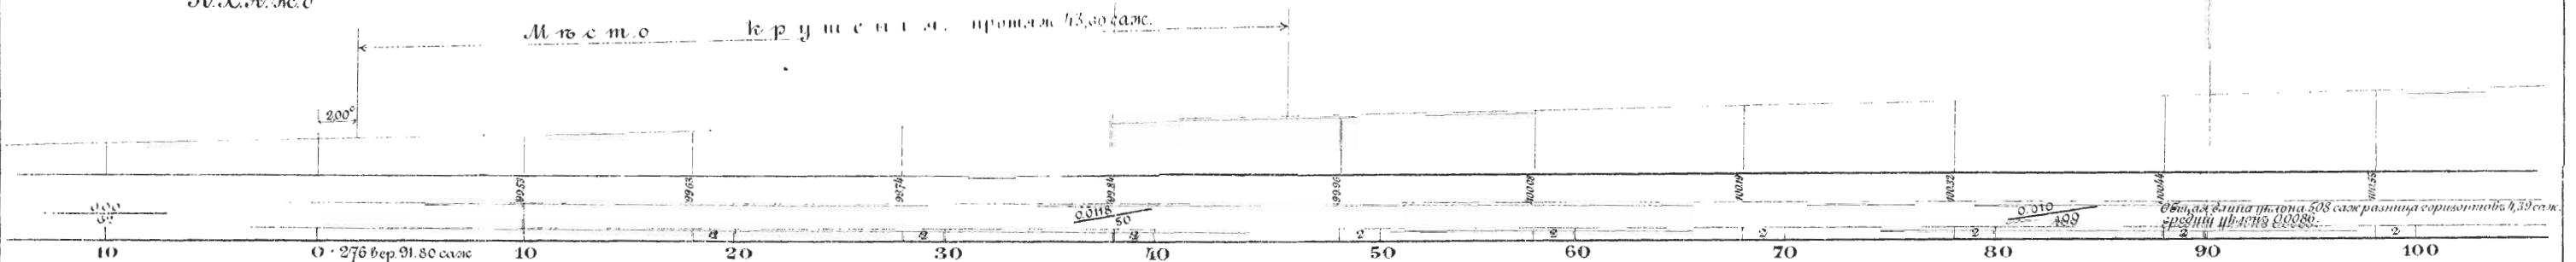


Составъ поезда до крушения

Документы

Моп-паров	Мас-паров	Басалют	Мастерская	Вагонъ М.П.С.	Для-присыпки	Кухня.	Буфетъ.	Столовая	Лицера Д. Вас. Бендо-Киацеский	Ваг. пит. А.	Ваг. пит. С	Ваг. пит. Р
3.82	230	3.67	2.85	6.87	8.95	8.07	7.81	8.58	8.99	8.99	8.59	8.55

Планъ рельсовааго пути по сілѣ крѹщенія.

(Сеиды расположены между 48.73 саж. и 89.31 саж. обозначены на террасах северо-западных).

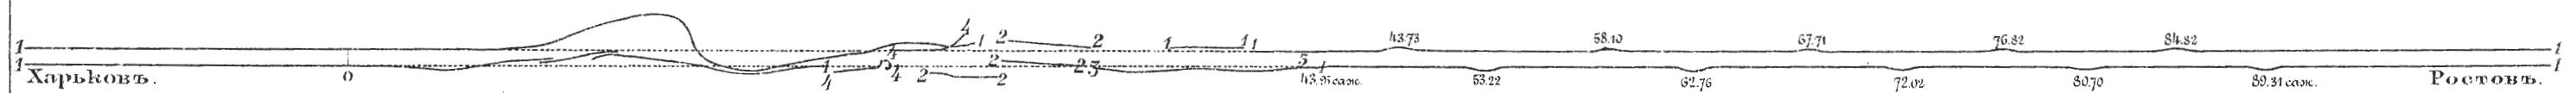

Установление знаковъ

-- первоначальное направление рельсов.

- 1 ————— рельсъ, стоящий на подошвѣ.
2 ————— рельсъ, опрокинутый гоювкой вправо.
3 ————— рельсъ, опрокинутый гоювкой влево.
4 ————— рельсъ, опрокинутый подошвой вверхъ.

Macumadze

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Cw

СХЕМАТИЧЕСКІЙ
ПЛАНЪ ЧАСТЕЙ РЕЛЬСОВАГО ПУТИ И ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
НА МѢСТЬ КРУШЕНІЯ ПОѢЗДА ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ВѢЖНОСТИ
 17^{го} Октября 1888 г.
 на 277 верстѣ Курако Харьково-Азовской жел.дор.

